

AREÁL BOŠANY

Areál sa nachádza v katastrálnom území Chynorany, LV 2425, parcely register C

Budova XXIV – administratívna budova

Dispozičné riešenie:

- Suterén (1.PP): 3 sklady (v minulosti kotolňa, sklad paliva a sauna), chodba a schodište.
- Prízemie (1. NP): chodba v strede budovy, po oboch stranách kancelárie čiastočne využívané na ubytovanie, schodisko, jedáleň s výdajňou stravy, sociálne zariadenia (sprchy a WC).
- poschodie (2. NP): chodba v strede budovy, po oboch stranách kancelárie využívané na ubytovanie, schodisko, sociálne zariadenia (sprchy a WC) a plynová kotolňa s napojením na LPG.

Základy monolitické betónové pásové. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nosný systém murivo z pálenej tehly. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Zastrešenie bez krytiny je tvorené dreveným valbovým krovom. Krytina na krove je zo šablón z hliníkového plechu. Klampiarske konštrukcie pozostávajú zo žľabov, zvodov, a oplechovania parapetov sú z pozinkovaného plechu. Vnútorne povrchy tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Vnútorne obklady v sociálnych zariadeniach a čiastočne v kanceláriách sú keramické. Schody sú železobetónové monolitické s povrchovou úpravou s liatym terazzom. Dvere sú drevené rámové. Okná sú zdvojené drevené. Podlahy sú betónové s cementovým poterom v suteréne, z PVC, z drevených dlážok a z výlisiek. Vykurovanie je ústredné z vlastnej plynovej kotolne na LPG (nádrž je demontovaná). Vykurovacie telesá tvoria radiátory. Elektroinštalácia je len svetelná vrátane bleskozvodu. Rozvod teplej a studenej vody je z kotolne. Vnútorňa kanalizácia je riešená zo všetkých zriaďovacích predmetov. Ohrev teplej vody je riešený elektrickými bojlermi.

- Inventúrne číslo: 0509.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/3, 2730/40, 2730/44, 2730/47, 2730/49.



Obrázok 2. Administratívna budova pohľad z bočnej strany.

**všade
blízko**





Obrázok 3. Administratívna budova vstup.



Obrázok 4. Bočná strana administratívnej budovy.



Obrázok 5. Vstup a chodba administratívna budova.



Obrázok 6. Schodisko administratívna budova.




Obrázok 8. Chodba prízemie.



Obrázok 7. Chodba prízemie.

**všade
blízko**

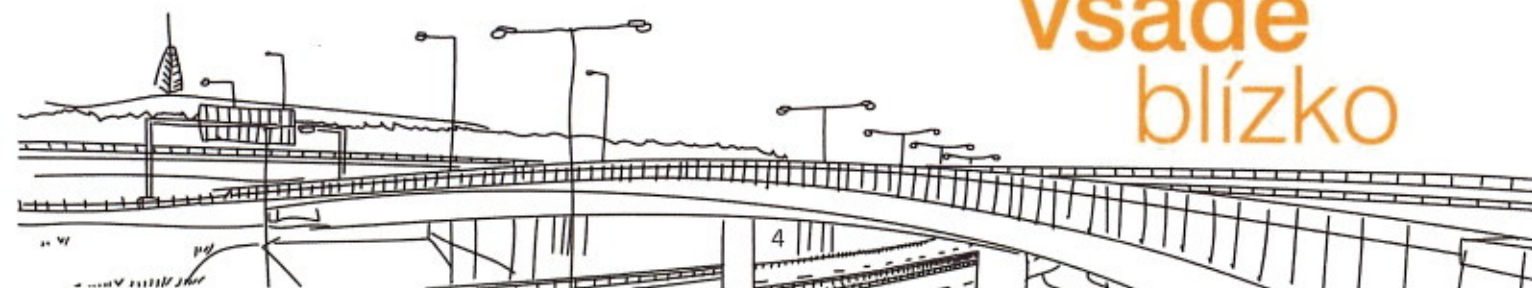

Budova XVII – strážnica

Dispozičné riešenie:

- Vstup, služobná miestnosť strážnice, miestnosti strážnikov, šatňa, telefónna ústredňa, chodba a WC. Základy sú monolitické betónové pásové. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nosný systém je tvorený murivom z pálenej tehly. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Plochá strecha je riešená ako jednoplášťová zateplená. Krytina na plochej streche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Vnútorné obklady WC sú keramické. Dvere sú hladké plné a zasklene. Okná sú zdvojené drevené. Podlahy sú z PVC. Vykurovanie je elektrickými akumuláčnymi kachľami. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu. Ohrev teplej vody je riešený malým prietokovým ohrievačom.

- Inventúrne číslo: 0510.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/2, 2730/37, 2730/33.




Obrázok 16. Strážnica pohľad z bočnej strany.



Obrázok 15. Pohľad spredu.

**všade
blízko**

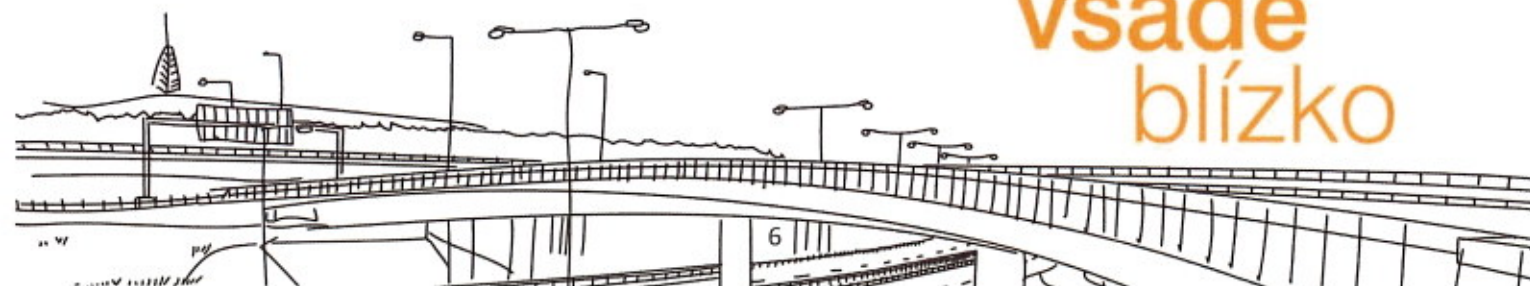

Budova X – sklad

Murovaná časť

Dispozičné riešenie:

- Vstup a 3 sklady.
- Na čelnej strane je malá nadstavba druhého podlažia prístupná priamo z exteriéru rebríkom cez balkón.

Základy sú monolitické betónové pásové. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nosný systém je tvorený murivom z pálenej tehly. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Plochá strecha je riešená ako jednoplášťová zateplená. Krytina na plochej streche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Dvere sú hladké plné. Vstupné dvere sú plechové dvojkrídlové. Okná sú oceľové jednoduché. Podlahy sú betónové s cementovým poterom a čiastočne z drevenej špalíkovej podlahy. Elektroinštalácia je svetelná vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0511.
- Začiatok užívania: 1942.
- Stavba na parcele číslo: 2730/4, 2730/59, 2730/57.

Umino bunky


Dispozičné riešenie:

- 2 šatne a umývárka.

Konštrukčne sa jedná o priestorové prenosné umino bunky s oceľovou kostrou a dreveným opláštením s tepelnou izoláciou. Bunky sú osadené na betónovej doske. Nad bunkami je nízky pultový krov s krytinou z vlnitého plechu. Klampiarske konštrukcie sú kompletne z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú čiastočne upravené dreveným obkladom. Vstupné dvere sú latkové, okná sú zdvojené. Podlahy sú z PVC. V prvej bunke sú základné rozvody zdravotníckej pri sprche, umývadle a WC. Vykurovanie je akumuláčnymi elektrickými kachľami. Elektroinštalácia je kompletná svetelná aj elektrická.

- Inventúrne číslo: 0512.
- Začiatok užívania: 1975.
- Stavba na parcele číslo: 2730/4.

**všade
blízko**

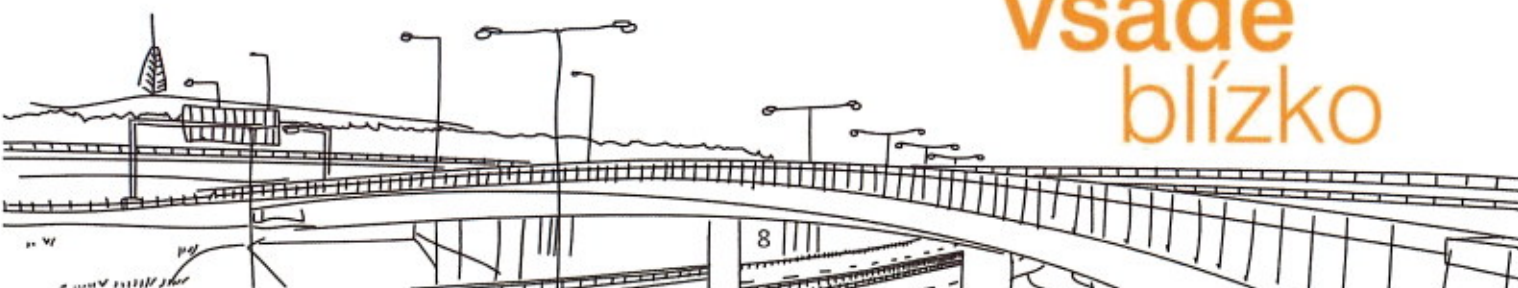



Obrázok 23. Sklad predná časť.



Obrázok 22. Sklad pohľad z bočnej strany




Obrázok 24. Sklad zadná časť.



Obrázok 21. Exteriér skladu.

**všade
blízko**

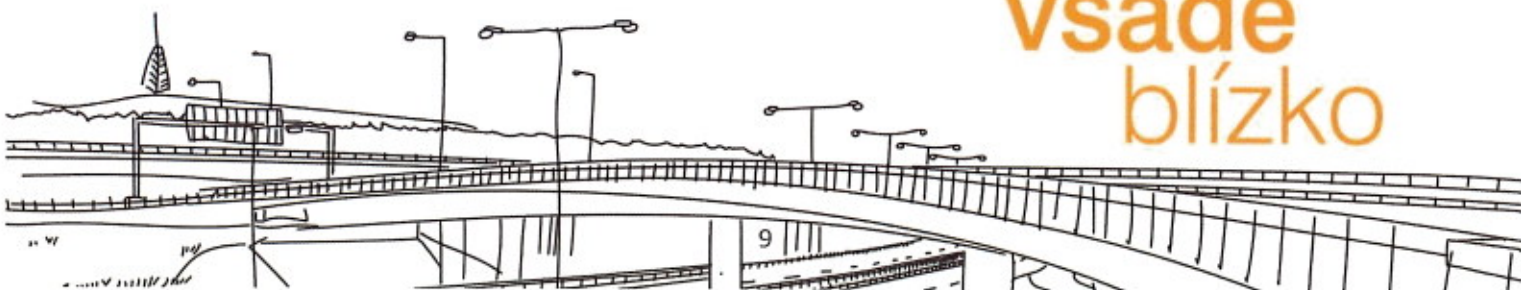

Budova XX – sklad

Dispozičné riešenie:

- Jednolodňová hala. V čase obhliadky je v hale riešený jeden vnútorne nerozdelený skladový priestor. Konštrukčne sa jedná o oceľovú HARD halu v module 8x4 m so stĺpmi z uzavretých profilov založenú na základových pätkách s priehradovými oceľovými väzníkmi s opláštením a krytinou z vlnitého plechu bez tepelnej izolácie a bez podmurovky. Klampiarske konštrukcie žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu bez tepelnej izolácie a bez podmurovky. Okná nie sú osadené, dvere v štítovej strane sú posuvné oceľové. Podlahy sú z hrubého betónu. Objekt je bez vykurovania a bez rozvodov zdravotníckej s rozvodom svetelnej elektroinštalácie vrátane bleskozvodu. Objekt je využívaný ako sklad.

- Inventúrne číslo: 0513.
- Začiatok užívania: 1975.
- Stavba na parcele číslo: 2730/7, 2730/77.




Obrázok 30. Sklad predná strana – vstup.



Obrázok 29. Sklad pohľad z bočnej strany.

**všade
blízko**

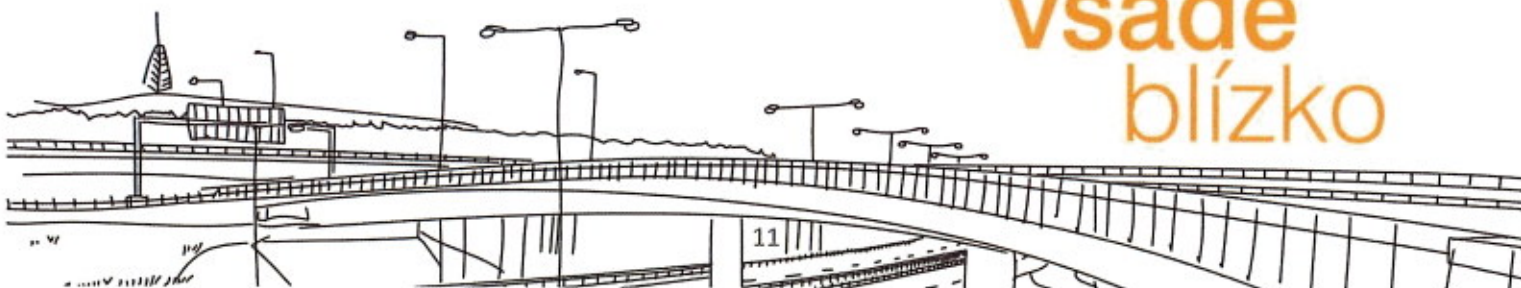

Budova XV – transformačná stanica

Dispozičné riešenie:

- NN rozvodňa.
- VN rozvodňa.


Základy sú monolitické betónové pásové. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nosný systém je tvorený murivom z pálenej tehly. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Plochá strecha je riešená ako jednoplášťová. Krytina na plochej streche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Vstupné dvere sú plechové. Okná sú oceľové jednoduché a čiastočne je miesto okien výplň sklobetónom. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Pri rozvádzačoch sú dielektrické koberce. Vykurovanie je riešené temperovaním. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0514.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/29, 2730/115.



Obrázok 36. Transformačná stanica.

**všade
blízko**

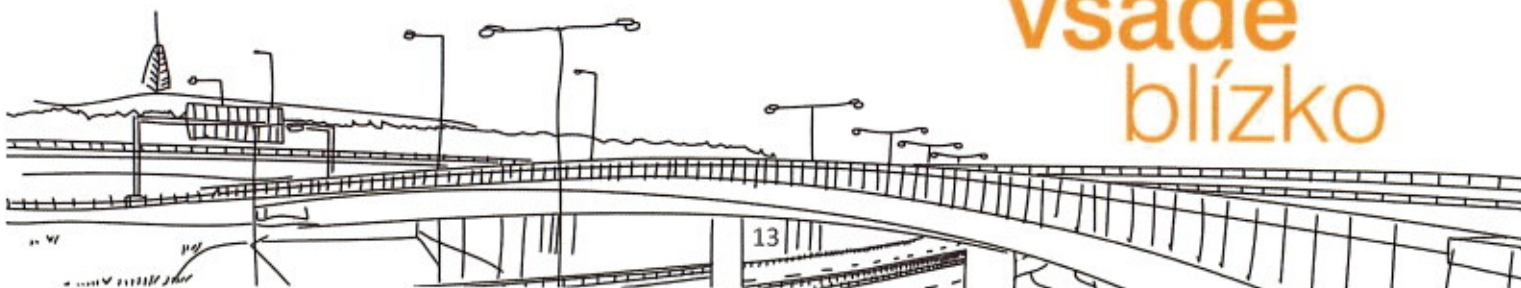

Budova VII – Renovačná stanica

Pôvodná časť

Dispozičné riešenie:

- Dielňa, renovačná dielňa a sklad.

Hala je osadená v úrovni rampy cca 1,10 m nad vlečkovou koľajou a nad okolitým terénom. Základy sú monolitické betónové pätkové v kombinácii s pásovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Podmurovka a bočná rampa je monolitická betónová. Nosný systém je tvorený železobetónovým monolitickým skeletom s priečnymi rámami v module 18 x 5,00 m. Stĺpy sú obdĺžnikového profilu. Na pätkách stĺpov je osadená oceľová žeriavová dráha s mostovým žeriavom 1,5 t. Obvodový plášť a deliace priečky sú murované z tehlového muriva. Stropné konštrukcie nie sú vybudované. Zastrešenie bez krytiny je tvorené dreveným sedlovým krovom na ktorom je zavesený podhľad. Krytina na krove je plechová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Dvere sú hladké plné. Vráta sú oceľové posuvné. Okná sú jednoduché oceľové. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Objekt nemá riešené rozvody vykurovania, zdravotníckej a zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0515.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/120, 2730/125, 2730/27, 2730/136, 2730/139.

Oblúkový sklad


Dispozičné riešenie:

- Jeden skladový nerozdelený sklad.

Konštrukčne sa jedná o oceľovú oblúkovú halu s trubkovými priehradkovými väzníkmi v module 8x5,00 m. Úroveň podlahy je v dvoch moduloch v úrovni rampy a haly a v zostávajúcich moduloch v úrovni terénu o cca 1,0m nižšie. Oblúky sú kotvené do priebežných betónových prahov a betónovej podmurovky po oboch stranách haly. Pozdĺžne stužujúce väzničky sú trubkové. Vráta sú plechové otváracie. Podlaha je z cestných panelov kladených do pieskového lôžka. Opláštenie je jednovrstvové v spodnej časti je z vlnitého pozinkovaného plechu, ostatné plochy sú z laminátových šablón. Objekt je bez rozvodov vykurovania, elektroinštalácie, zdravotníckej a zemného plynu. Bleskozvod sa na objekte nachádza. Okná nie sú osadené.

- Inventúrne číslo: 0516.
- Začiatok užívania: 1991.
- Stavba na parcele číslo: , 2730/154, 2730/157, 2730/165, 2730/167.

**všade
blízko**

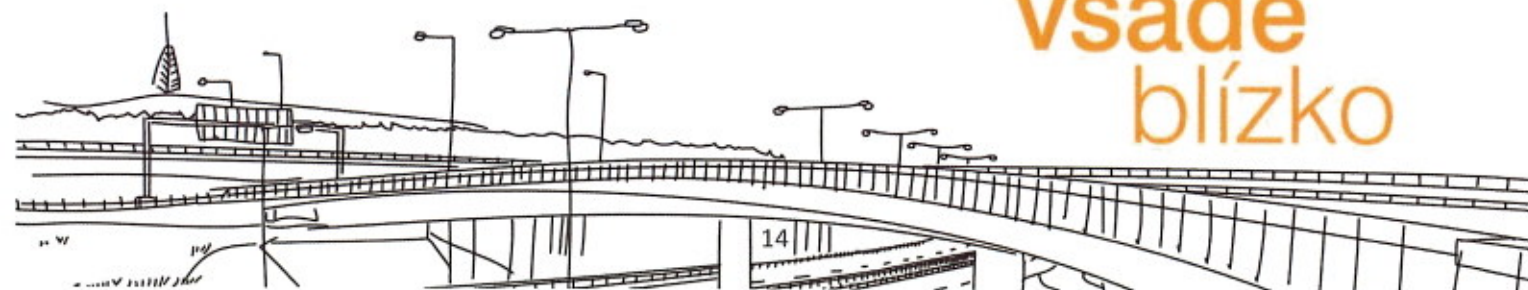



Obrázok 38. Renovačná stanica predná strana.



Obrázok 37. Renovačná stanica bočná strana.



Obrázok 40. Sklad.



Obrázok 39. Dielňa.




Obrázok 41. Oblúkový sklad exteriér.



Obrázok 42. Oblúkový sklad.

**všade
blízko**

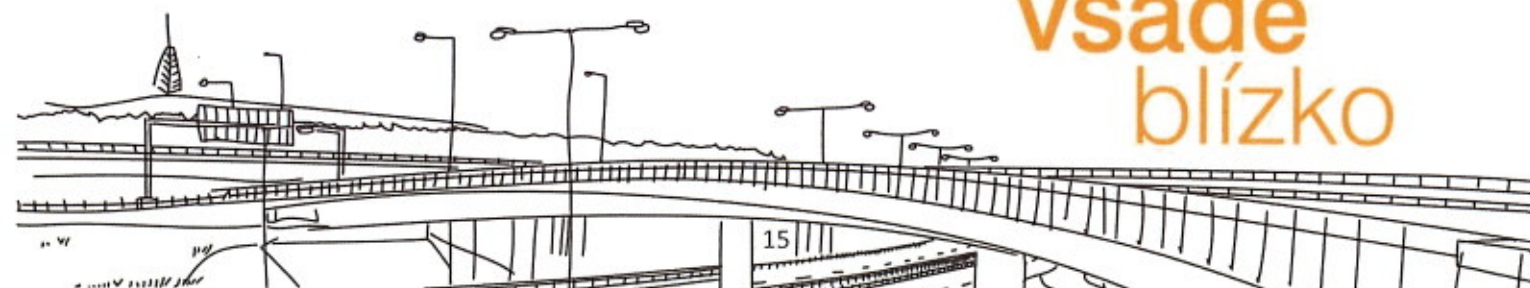

Budova VI – dielne


Pôvodná časť

Dispozičná časť:

- Hala je vnútorne členená na stolársku dielňu v prvých dvoch moduloch, sklad materiálu, na prevádzkovo sociálnu časť s miestnosťami kancelárii, príručných skladov, dielňou elektro, šatňou (dennou miestnosťou) a sociálnymi hygienickými zariadeniami v stredových piatich moduloch a na mechanickú a zámočnícku dielňu v zadnej časti.

Základy sú monolitické betónové pätkové v kombinácii s pásovými. Úroveň podlahy haly je v úrovni rampy cca. 110 cm nad vlečkovou koľajou a okolitým terénom. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Podmurovka a bočná rampa je monolitická betónová. Nosný systém je tvorený železobetónovým monolitickým skeletom s priečnymi rámami v module 16 x 5 m. Stĺpy sú obdĺžnikového profilu. Na pätkách stĺpov je osadená oceľová žeriavová dráha s mostovým žeriavom 1,5 t. Obvodový plášť a deliace priečky sú murované z tehlového muriva. Stropné konštrukcie nie sú vybudované. Zastrešenie bez krytiny je tvorené dreveným sedlovým krovom na ktorom je zavesený dohľad typu Feal, resp. podhľad zo sadrokartónu. Krytina na krove je plechová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. V sociálnych priestoroch obklady keramické. Dvere sú hladké plechové plné. Vstupné dvere sú oceľové zasklené. Vráta sú oceľové posuvné. Okná sú zdvojené oceľové. Podlahy v dielňach sú z cementového poteru s bezprašným náterom, v prevádzkových miestnostiach je PVC. Vykurovanie je lokálne malými vykurovacími elektrickými telesami. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu. Rozvod zemného plynu nie je riešený. Ohrev teplej vody je riešený elektrickými bojlermi.

- Inventúrne číslo: 0518.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/123, 2730/28, 2730/134, 2730/141, 2730/153.

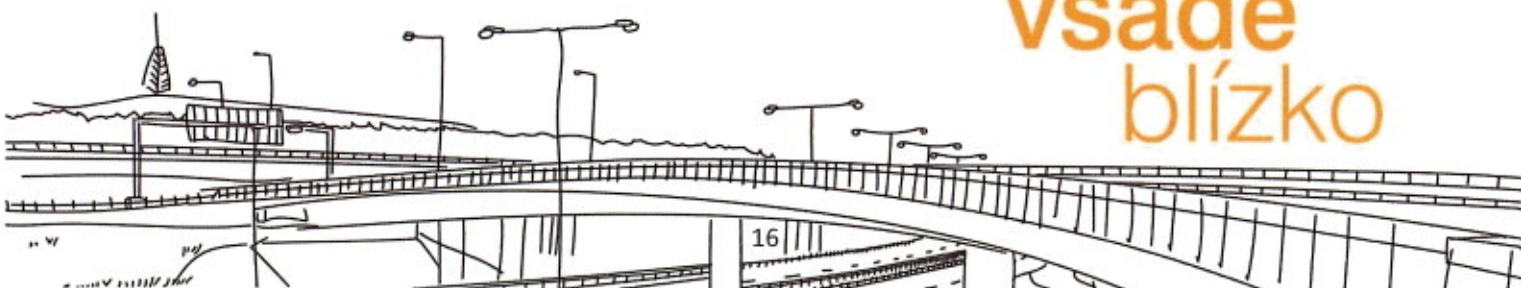**všade
blízko**

Oblúkový sklad

Dispozičná časť:

- Oblúková jednoloďová oceľová halová stavba, dispozične pozostávajúca z jedného skladového nerozdeleného priestoru.

Oceľová oblúková hala s trubkovými priehradkovými väzníkmi v module 2x5 m. Oblúky sú kotvené do betónových prahov a betónovej podmurovky po oboch stranách haly. Pozdĺžne stužujúce väzničky sú trubkové. Vráta sú plechové otváracie. Podlaha je betónová. Opláštenie je jednovrstvové v spodnej časti je z vlnitého pozinkovaného plechu, ostatné plochy sú z laminátových vlnitých šablón. Objekt je bz rozvodov vykurovania, elektroinštalácie, zdravotníckej a zemného plynu. Bleskozvod sa v objekte nachádza. Okná nie sú osadené.

- Inventúrne číslo: 0518.
- Začiatok užívania: 1991.
- Stavba na parcele číslo: 2730/119.




Obrázok 43. Dielne pôvodná časť.



Obrázok 44. Šatne.

**všade
blízko**

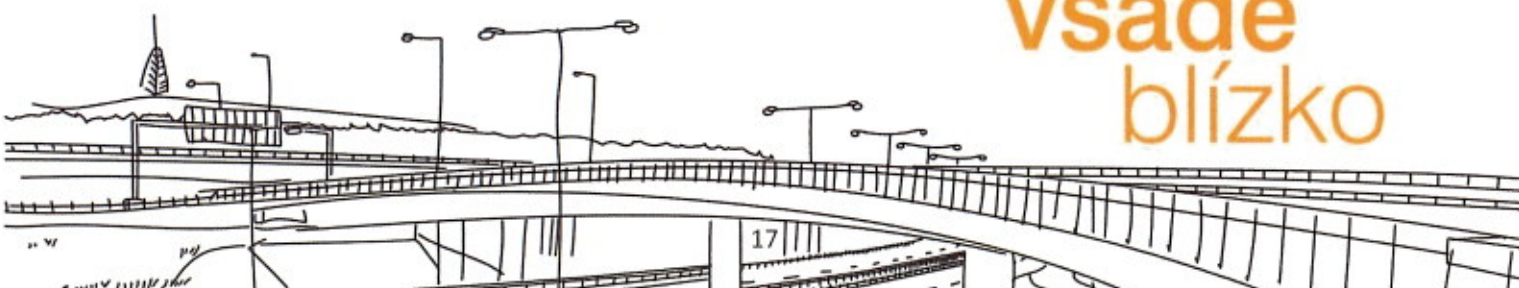

Budova IX – sklad

Dispozičné riešenie

- Sklad dispozične nerozdelený na konci s dvoma príručnými skladmi.

Základy monolitické betónové pätkové v kombinácii s pásovými. Hala je osadená v úrovni rampy cca 1,10 m nad vlečkovou koľajou a nad okolitým terénom. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Podmurovka a bočná rampa je monolitická betónová. Nosný systém je tvorený železobetónovým monolitickým skeletom s priečnymi rámami v module 24x5 m. Stĺpy sú obdĺžnikového profilu. Na pätkách stĺpov je osadená oceľová žeriavová dráha s mostovým žeriavom 1,5 t. Obvodový plášť a deliace priečky sú murované z tehlového muriva. Stropné konštrukcie v hale nie sú vybudované, sú vybudované len nad dvoma príručnými skladmi. Zastrešenie bez krytiny je tvorené dreveným sedlovým krovom s plným dreveným podbitím. Krytina na krove je z vlnitého plechu, Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky a podbitie krovu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky a podbitie krovu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Dvere sú hladké plné. Vráta sú oceľové posuvné. Zo strany rampy sú v každom druhom module roletové plechové vráta. Okná sú jednoduché oceľové. Podlahy sú betónové s dilatovaným cementovým poterom. Objekt nemá riešené rozvody vykurovania, zdravotníckej a zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0519.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/214, 2730/215, 2730/221, 2730/25, 2730/235, 2730/256, 2730/259, 2730/282, 2730/285, 2730/307, 2730/310.




Obrázok 52. Sklad pohľad z bočnej strany.



Obrázok 51. Sklad predná strana.

**vsade
blízko**

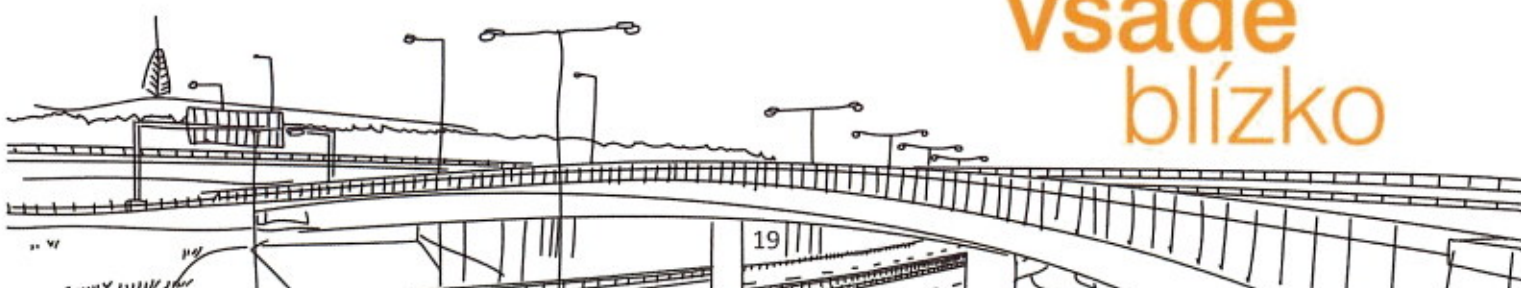

Budova VIII – sklad

Dispozičné riešenie

- Sklad dispozične nerozdelený na konci s dvoma príručnými skladmi.

Základy monolitické betónové pätkové v kombinácii s pásovými. Hala je osadená v úrovni rampy cca 1,10 m nad vlečkovou koľajou a nad okolitým terénom. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Podmurovka a bočná rampa je monolitická betónová. Nosný systém je tvorený železobetónovým monolitickým skeletom s priečnymi rámami v module 24x5 m. Stĺpy sú obdĺžnikového profilu. Na pätkách stĺpov je osadená oceľová žeriavová dráha s mostovým žeriavom 1,5 t. Obvodový plášť a deliace priečky sú murované z tehlového muriva. Stropné konštrukcie v hale nie sú vybudované, sú vybudované len nad dvoma príručnými skladmi. Zastrešenie bez krytiny je tvorené dreveným sedlovým krovom s plným dreveným podbitím. Krytina na krove je z vlnitého plechu, Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky a podbitie krovu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky a podbitie krovu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Dvere sú hladké plné. Vráta sú oceľové posuvné. Zo strany rampy sú v každom druhom module roletové plechové vráta. Okná sú jednoduché oceľové. Podlahy sú betónové s dilatovaným cementovým poterom. Objekt nemá riešené rozvody vykurovania, zdravotníckej a zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0520.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/213, 2730/219, 2730/231, 2730/26, 2730/254, 2730/261, 2730/280, 2730/287, 2730/305, 2730/311.




Obrázok 57. Sklad pohľad z bočnej strany



Obrázok 56. Sklad zadná strana.

**vsade
blízko**

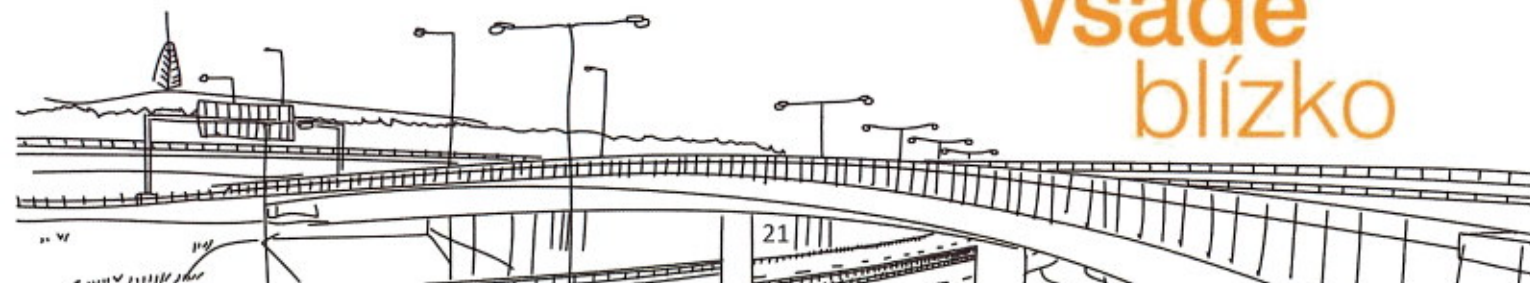

Budova XXVII – prístrešok

Dispozičné riešenie

- Oblúčková jednolodňová oceľová halová stavba, dispozične pozostávajúca z jedného skladového vnútorne nerozdeleného priestoru.

Oceľová oblúčková hala s trubkovými priehradkovými väzníkmi v module 15x4 m. Oblúky sú kotvené do priebežných betónových prahov a betónovej podmurovky po oboch stranách haly. Pozdĺžne stužujúce väzničky sú trubkové. Vráta sú plechové otváracie. Podlaha je z cestných panelov kladených do pieskového lôžka. Opláštenie je jednovrstvové v spodnej časti je z vlnitého pozinkovaného plechu, ostatné plochy sú z laminátových šablón. Objekt je bez rozvodov vykurovania, elektroinštalácie, zdravotníckej a zemného plynu. Bleskozvod sa na objekte nachádza. Okná nie sú osadené.

- Inventúrne číslo: 0521.
- Začiatok užívania: 1989.
- Stavba na parcele číslo: 2730/24, 2730/62.




Obrázok 59. Prístrešok pohľad z bočnej strany.



Obrázok 58. Prístrešok predná strana.

**všade
blízko**

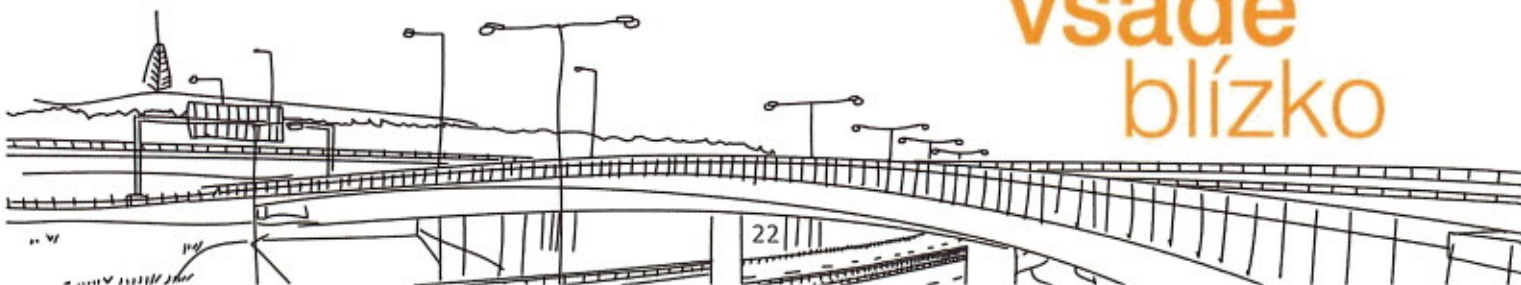

Budova XXII – sklad žel. materiálu

Dispozičné riešenie

- Jednoloďová hala, nerozdelený skladový priestor do ktorého sú zaústené koľaje vlečky.

Oceľová HARD hala v module 8x4 m so stĺpmi vedľa vlečky založená na základových pätkách s priehradovými oceľovými väzníkmi s opláštením a krytinou z vlnitého plechu bez tepelnej izolácie bez podmurovky. Samostatný strop nie je vyhotovený. Klampiarske konštrukcie žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Okná nie sú osadené, dvere v štítovej strane sú posuvné oceľové. Podlahy sú z hrubého betónu, veľa vlečky je štrkové lôžko. Čelné brány sú oceľové plechové. Objekt je bez vykurovania a bez rozvodov zdravotníckej s rozvodom svetelnej elektroinštalácie vrátane bleskozvodu. Strešná krytina je z tvarovaného plechu, čiastočne spadnutá.

- Inventúrne číslo: 0522.
- Začiatok užívania: 1969.
- Stavba na parcele číslo: 2730/23, 2730/66.



Obrázok 65. Sklad žel. materiálu predná strana.



Obrázok 64. Sklad žel. materiálu bočná strana.



Obrázok 63. Sklad žel. materiálu exteriér.

**všade
blízko**



Budova XXI – sklad VSB

Dispozičné riešenie

- Prízemná jednolodňová hala, skladový priestor bez vnútorného delenia.

Oceľová HARD hala v module 8x4 m so stĺpmi z kruhových profilov s podpornými stĺpmi vedľa vlečky založená na základových pätkách s priehradovými oceľovými väzníkmi s opláštením a krytinou z vlnitého plechu bez tepelnej izolácie bez podmurovky. Samostatný strop nie je vyhotovený. Klampiarske konštrukcie žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Okná nie sú osadené, dvere v štítovej strane sú posuvné oceľové. Podlahy sú z hrubého betónu. Čelné brány sú oceľové plechové. Objekt je bez vykurovania a bez rozvodov zdravotníckej s rozvodom svetelnej elektroinštalácie vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0523.
- Začiatok užívania: 1969.
- Stavba na parcele číslo: 2730/22, 2730/61.




Obrázok 66. Sklad VSB predná strana.



Obrázok 67. Sklad VSB exteriér.

**všade
blízko**

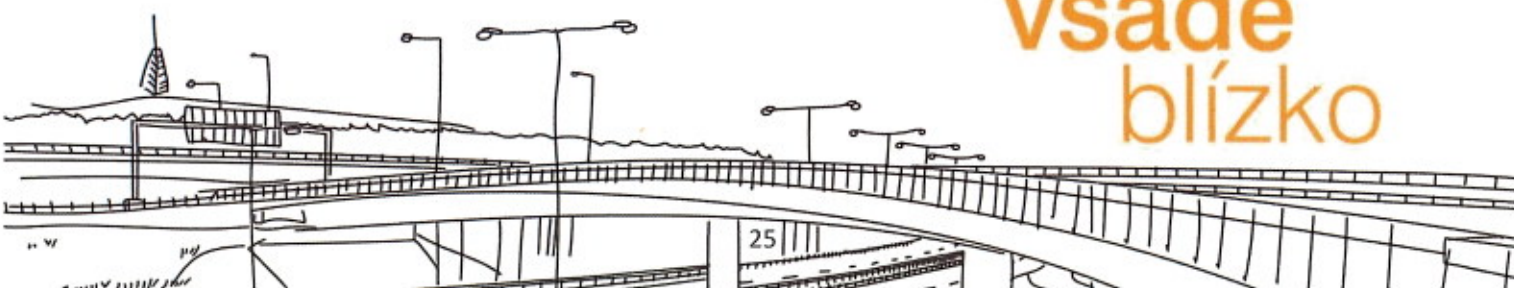

Budova XXVII – prístrešok

Dispozičné riešenie

- Oblúková jednolodňová halová stavba, jeden skladový vnútorné nerozdelený skladový priestor. Oceľová oblúková hala s trubkovými priehradkovými väzníkmi v module 23x4 m. Oblúky sú kotvené do priebežných betónových prahov a betónovej podmurovky po oboch stranách haly. Pozdĺžne stužujúce väzníčky sú trubkové. Vráta sú plechové otváracie. Podlaha je z cestných panelov kladených do pieskového lôžka. Opláštenie je jednovrstvové v spodnej časti je z vlnitého pozinkovaného plechu, ostatné plochy boli z laminátových šablón. Objekt je bez rozvodov vykurovania, elektroinštalácie, zdravotníckej, zemného plynu a bez bleskozvodu. Okná nie sú osadené.

- Inventúrne číslo: 0524.
- Začiatok užívania: 1992.
- Stavba na parcele číslo: 2730/230, 2730/238, 2730/252, 2730/263, 2730/278, 2730/289, 2730/303, 2730/312, 2730/327, 2730/330, 2730/21, 2730/65.




Obrázok 68. Prístrešok predná časť.



Obrázok 69. Prístrešok zadná časť.

**všade
blízko**

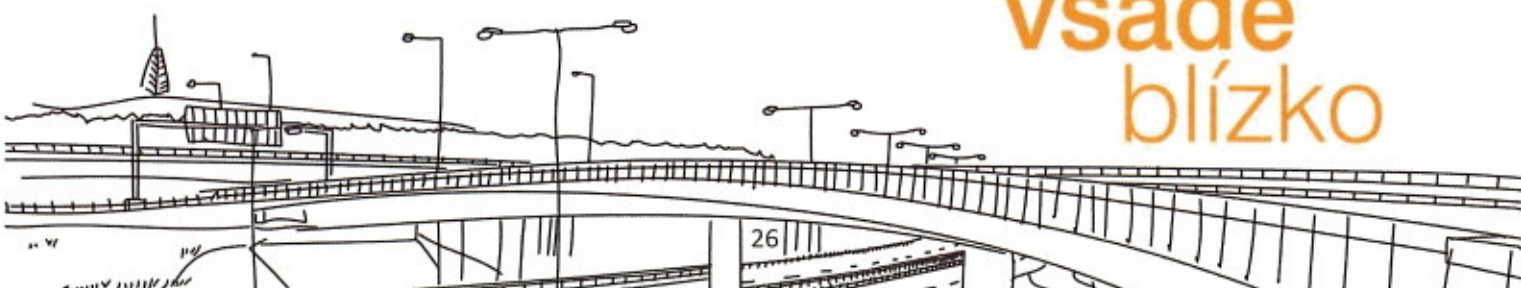

Budova XXIII – sklad PHM


Dispozičné riešenie

- Šesť samostatných skladov, prevádzková kancelária a základné sociálne zariadenie.

Základy sú monolitické železobetónové pätkové a pásové. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nosný systém je tvorený železobetónovým tyčovým montovaným skeletom s predsadeným plášťom z veľkorozmerových panelov. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových stropných panelov. Plochá strecha je jednoplášťová zateplená. Krytina na plochej streche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie pozostávajú zo žľabov, zvodov, oplechovania parapetov a atiky a sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Dvere sú hladké plné. Vráta sú oceľové otváracie. Okná sú zdvojené drevené. Podlahy sú betónové s cementovým poterom opatreným protichemickým náterom. V podlahách skladov sú osadené havarijne jímky. V sociálnych zariadeniach je keramická dlažba. Sociálne zariadenie je temperované akumulárnymi kachľami. Elektroinštalácia je len svetelná vrátane bleskozvodu. Rozvod studenej vody.

- Inventúrne číslo: 0525.
- Začiatok užívania: 1983.
- Stavba na parcele číslo: 2730/20.

**všade
blízko**

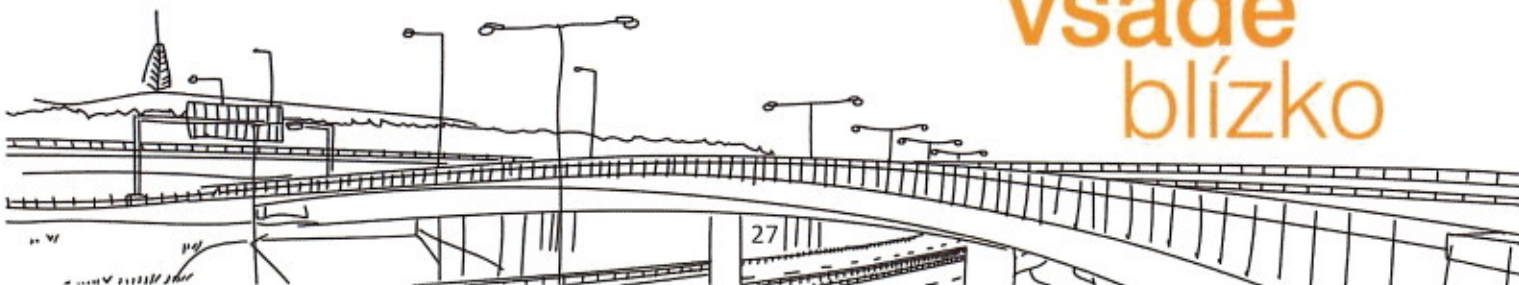



Obrázok 73. Sklad PHM pohľad z bočnej strany.



Obrázok 72. Sklad PHM pohľad spredu.




Obrázok 71. Sklad PHM pohľad z bočnej strany.



Obrázok 70. Sklad PHM zadná strana.

**všade
blízko**

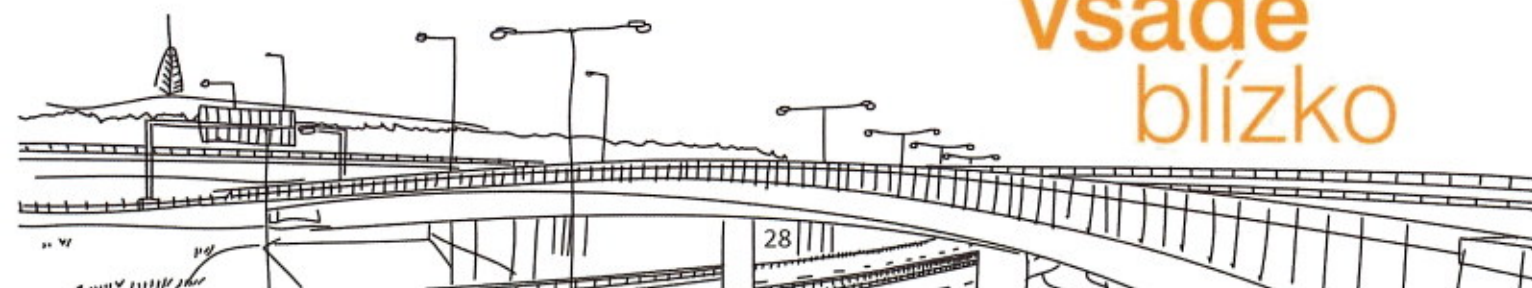

Budova XXV – garáž

Dispozičné riešenie

Oceľová hala HARD v module 13x5 m so stĺpmi z uzavretých profilov založená na základových pätkách s priehradovými oceľovými väzníkmi s opláštením a krytinou z vlnitého plechu v dvoch vrstvách s tepelnou izoláciou, podmurovka na troch stranách je murovaná do výšky cca 1 m. Stropy sú ako por. var. pre zavesené podhlady na spodnej pásnici väzníka z vlnitého plechu s izoláciou. Klampiarske konštrukcie žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Okná sú jednoduché oceľové osadené v zadnej strane stavby. Na čelnej strane sú vysoké plechové otvaravé brány. Podmurovka je upravená hladkou vápennou omietkou. Podlahy sú z plastobetónu. Objekt je bez vykurovania a bez rozvodov zdravotníckej a rozvodom motorickej elektroinštalácie vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0526.
- Začiatok užívania: 1991.
- Stavba na parcele číslo: 2730/17, 2730/332, 2730/325, 2730/314, 2730/301, 2730/291, 2730/276, 2730/265, 2730/250, 2730/240.




Obrázok 75. Garáž predná strana.



Obrázok 74. Garáž predná strana.

**všade
blízko**

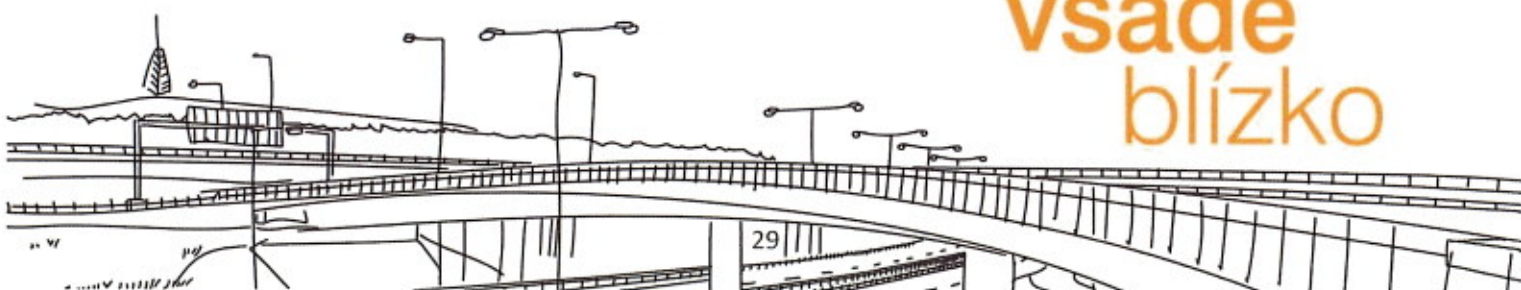

Budova XVIII – sklad plynových a kyslíkových fliaš

Dispozičné riešenie

- Šesť samostatných skladov prístupných z rampy.

Základy sú monolitické železobetónové pätkové. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nosný systém je tvorený murivom. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových stropných panelov. Plochá strecha je jednoplášťová zateplená. Krytina na plochej streche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie pozostávajú zo žľabov, zvodov, oplechovania parapetov a atiky a sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky brizolitové. Vráta sú oceľové otváracie. Okná sú nahradené sklobetónovou výplňou – por. var. sú okná zdvojené drevené. Podlahy sú betónové s cementovým poterom. Elektroinštalácia je len svetelná vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0527.
- Začiatok užívania: 1971.
- Stavba na parcele číslo: 2730/18, 2730/67.




Obrázok 80. Sklad plynových a kyslíkových fliaš predná strana.



Obrázok 81. Sklad plynových a kyslíkových fliaš zadná strana.

**všade
blízko**

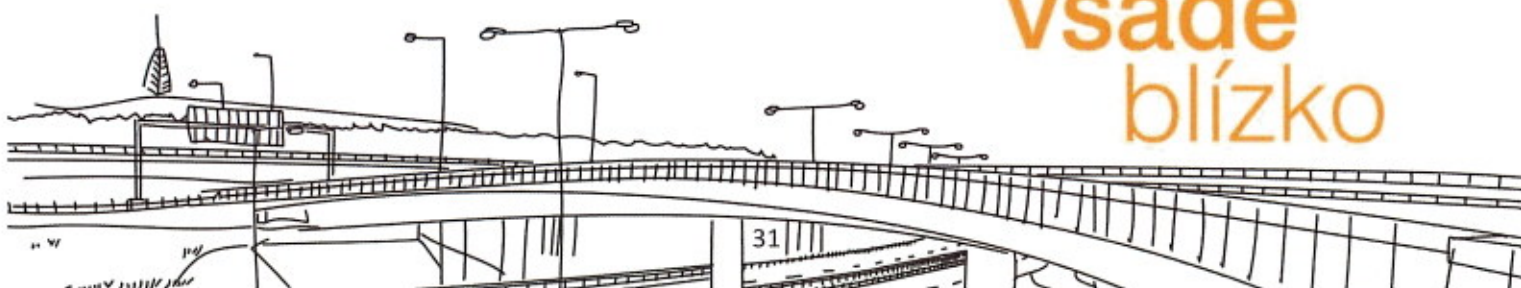

Budova XIV – garáž lokotraktora

Dispozičné riešenie

- Garáž pre lokotraktor s montážnou jamou.

Základy sú monolitické železobetónové pätkové. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nosný systém je tvorený murivom. Strop je drevený trámový s podbíjaním. Krov je drevený sedlový. Krytina na krove je z azestocementových vlnitých dosiek. Klampiarske konštrukcie pozostávajú zo žľabov, zvodov sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné s dikoplastovým nástrekom. Dvere sú plechové. Vráta sú oceľové otváracie. Okná sú jednoduché oceľové. Podlaha je betónová s cementovým poterom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická vrátane bleskozvodu. Objekt je bez vykurovania a zdravotníckej.

- Inventúrne číslo: 0528.
- Začiatok užívania: 1951.
- Stavba na parcele číslo: 2730/15, 2730/70.



Obrázok 84. Garáž lokotraktora predná strana.



Obrázok 83. Garáž lokotraktora exteriér.



Obrázok 82. Garáž lokotraktora exteriér.

všade
blízko



Budova V - sklad

Dispozičné riešenie

- Sklad dispozične nerozdelený na konci s dvomi príručnými skladmi.

Základy sú monolitické betónové pätkové v kombinácii s pásovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Podmurovka a bočná rampa je monolitická betónová. Nosný systém je tvorený železobetónovým monolitickým skeletom s priečnymi ráhami v module 24x5 m. Stĺpy sú obdĺžnikového profilu. Na pätkách stĺpov je osadená oceľová žeriavová dráha s mostovým žeriavom 1,5 t. Obvodový plášť a deliace priečky sú murované z tehlového muriva. Stropné konštrukcie v hale nie sú vybudované sú vybudované len nad dvomi príručnými skladmi. Zastrešenie bez krytiny je tvorené dreveným sedlovým krovom s plným dreveným podbitím. Kytina na krove je z vlnitého plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky a podbitie krovu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Dvere sú hladké plné. Vráta sú oceľové posuvné. Zo strany rampy sú v každom druhom module roletové plechové vráta. Okná sú jednoduché oceľové. Podlahy sú betónové s dilatovaným cementovým poterom. Objekt nemá riešené rozvody vykurovania, zdravotníckej a zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0529.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/16 2730/68, 2730/334, 2730/323, 2730/316, 2730/299, 2730/293, 2730/274, 2730/267, 2730/248, 2730/241, 2730/228, 2730/223.




Obrázok 85. Sklad pohľad spredu.



Obrázok 86. Sklad exteriér.

**všade
blízko**

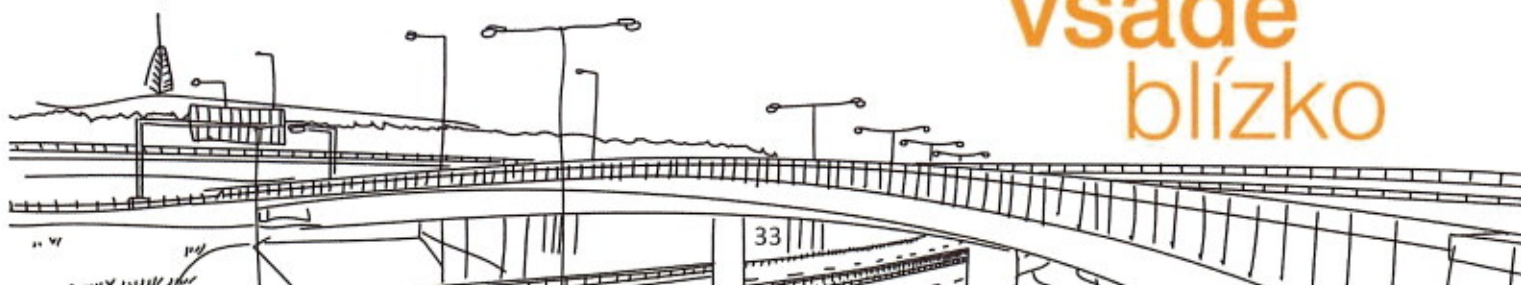

Budova II – sklad

Dispozičné riešenie

- Budova je riešená ako konštrukčný dvojtrakt v priečnom smere. V pozdĺžnom smere má budova modu priečných rámov 18x4,5 m. V čase obhliadky je v strednom module budovy pri hlavnom vstupe dvojramenné schodište, nákladný výťah a základné sociálne zázemie pod schodmi. Po oboch stranách sú skladové priestory bez vnútorného členenia. Dispozícia druhého nadzemného podlažia je identická.

Základy sú monolitické železobetónové pätkové v kombinácii s pásovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nosný systém je tvorený monolitickým železobetónovým skeletom. Obvodový plášť tvorí výplňové murivo. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové rebrové. Nad rampou je predĺžená rímsa monolitického rebrového stropu. Plochá strecha je riešená ako jednoplášťová. Krytina na plochej streche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Schody sú železobetónové monolitické s povrchom z cementového poteru. Vnútorné dvere sú drevené rámové. Vráta sú oceľové otváracie. Vráta rampy sú plechové roletové v každom druhom module. Okná sú veľkoplošné jednoduché oceľové. Podlahy sú drevené z paluboviek. Vykurovanie nie je riešené. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu. V sociálnych zariadeniach sú základné rozvody zdravotníckej pre WC, sprchu a umývadlo.

- Inventúrne číslo: 0530.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/338, 2730/336, 2730/321, 2730/318, 2730/297, 2730/14, 2730/272, 2730/269, 2730/246, 2730/243, 2730/226, 2730/224.




Obrázok 88. Sklad pohľad z bočnej strany.



Obrázok 87. Sklad pohľad z bočnej strany.

**všade
blízko**

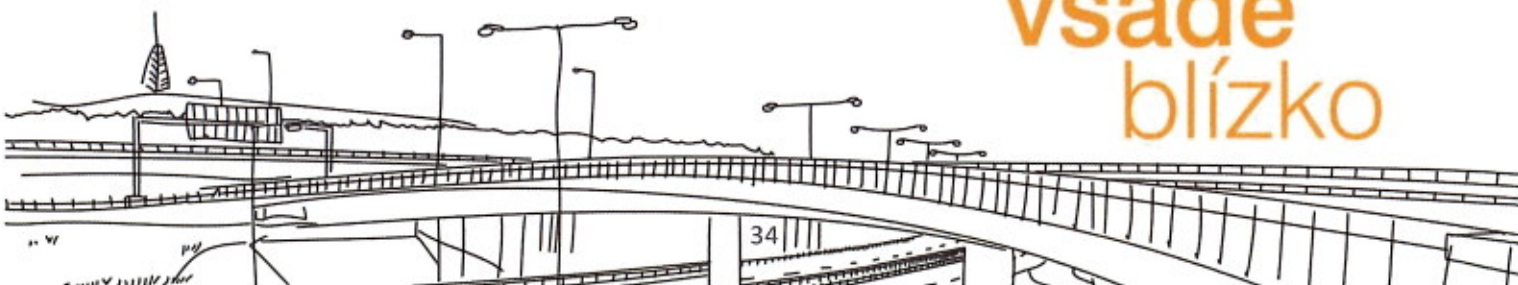

Budova XXVI – prístrešok

Dispozičné riešenie

- Jednopodlažná oblúková jednolodňová oceľová halová stavba dispozične pozostávajúca z jedného skladového vnútorne nerozdeleného priestoru.

Oceľová oblúková hala s trubkovými priehradkovými väzníkmi v module 2x5 m. Oblúky sú kotvené do priebežných betónových prahov a betónovej podmurovky po oboch stranách haly. Pozdĺžne stužujúce väzničky sú trubkové. Vráta v čelných stranách a na bočnej strane sú plechové otváracie. Podlaha je betónová. Opláštenie je jednovrstvové v spodnej časti je z vlnitého pozinkovaného plechu, ostatné plochy sú z laminátových vlnitých šablón. Objekt je bez rozvodov vykurovania, elektroinštalácie, zdravotníckej a zemného plynu. Bleskozvod sa na objekte nachádza. Okná nie sú osadené.

- Inventúrne číslo: 0531.
- Začiatok užívania: 1989.
- Stavba na parcele číslo: 2730/217, 2730/211, 2730/204, 2730/201, 2730/13, 2730/196, 2730/192, 2730/189, 2730/182, 2730/179, 2730/172, 2730/170.



Obrázok 96. Prístrešok predná strana.



Obrázok 95. Prístrešok exteriér.



Obrázok 97. Prístrešok pohľad z bočnej strany.

**všade
blízko**



Budova IV – sklad náhradných dielov

Dispozičné riešenie

- Sklad dispozične nerozdelený na konci s dvomi príručnými skladmi.

Základy sú monolitické betónové pätkové v kombinácii s pásovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Podmurovka a bočná rampa je monolitická betónová. Nosný systém je tvorený železobetónovým monolitickým skeletom s priečnymi ráhami v module 24x5 m. Stĺpy sú obdĺžnikového profilu. Na pätkách stĺpov je osadená oceľová žeriavová dráha s mostovým žeriavom 1,5 t. Obvodový plášť a deliace priečky sú murované z tehlového muriva. Stropné konštrukcie v hale nie sú vybudované, sú vybudované len nad dvomi príručnými skladmi. Zastrešenie bez krytiny je tvorené drevným sedlovým krovom s plným drevným podbitím. Krytina na krove je z vlnitého plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky a podbitie krovu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Dvere sú hladké plné. Vráta sú oceľové posuvné. Zo strany rampy sú v každom druhom module roletové plechové vráta. Okná sú jednoduché oceľové. Podlahy sú betónové s dilatovaným cementovým poterom. Objekt nemá riešené rozvody vykurovania, zdravotníckej a zemného plynu.

Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0532.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/193, 2730/187, 2730/184, 2730/177, 2730/174, 2730/12, 2730/163, 2730/159, 2730/151, 2730/144, 2730/143.




Obrázok 99. Sklad náhradných dielov zadná strana.



Obrázok 98. Sklad náhradných dielov pohľad z bočnej strany.

**všade
blízko**

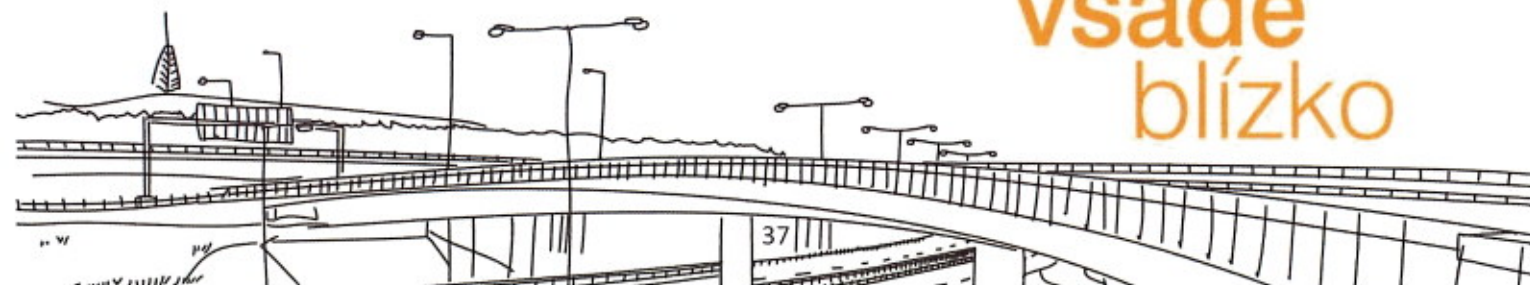

Budova XIII – prístrešok

Dispozičné riešenie

- Sklad dispozične nerozdelený na konci s dvomi príručnými skladmi.

Konštrukčne sa jedná o halový železobetónový monolitický skelet s ráhami v module 23x5 m založený na betónových pätkách a pásoch. Stĺpy sú obdĺžnikového profilu s pozdĺžnym prievlakom, na ktorom je uložená žeriavová dráha. Opláštenie je iba zo zadnej strany a čiastočne z bočných strán murované z tehlového muriva. Zastrešenie je z kĺncovaných drevených väzníkov, obojstranným skonom s plným dreveným bednením. Krytina je z vlnitého plechu. Samostatné strapy nie sú vyhotovené. Podlahy sú z hrubého betónu. Okná ani dvere nie sú vybudované. Objekt bez vykurovania, bez rozvodov zdravotníckej s kompletými rozvodmi motorickej elektroinštalácie.

- Inventúrne číslo: 0533.
- Začiatok užívania: 1953.
- Stavba na parcele číslo: 2730/161, 2730/149, 2730/146, 2730/132, 2730/11, 2730/121, 2730/116.




Obrázok 103. Prístrešok.



Obrázok 102. Prístrešok.

**všade
blízko**

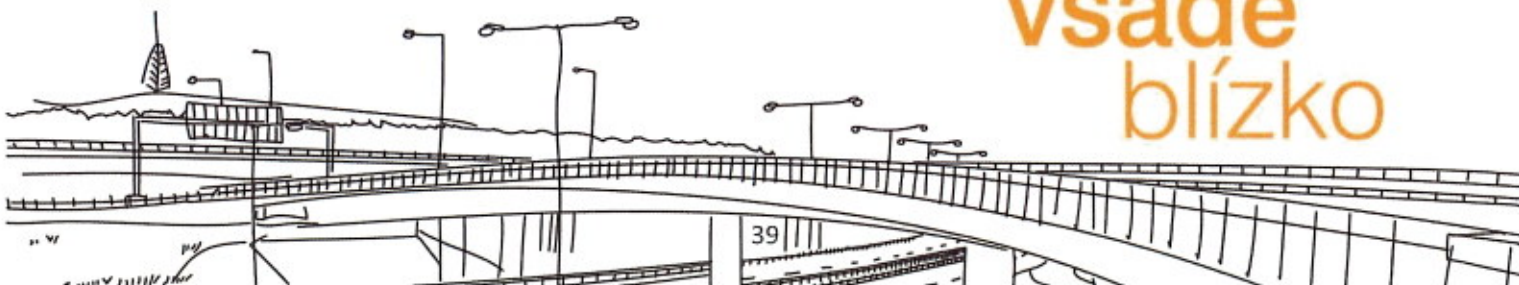

Budova III – sklad


Dispozičné riešenie

- Sklad dispozične nerozdelený na konci s dvomi príručnými skladmi.

Základy sú monolitické betónové pätkové v kombinácii s pásovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Podmurova a bočná rampa je monolitická betónová. Nosný systém je tvorený železobetónovým monolitickým skeletom s priečnymi rámami v module 24x5 m. Stĺpy sú obdĺžnikového profilu. Na pätkách stĺpov je osadená oceľová žeriavová dráha s mostovým žeriavom 1,5 t. Obvodový plášť a deliace priečky sú murované z tehlového muriva. Stropné konštrukcie v hale nie sú vybudované, sú vybudované len nad dvomi príručnými skladmi. Zastrešenie bez krytiny je tvorené dreveným sedlovým krovom s plným dreveným podbitím. Krytina na krove je z vlnitého plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky a podbitie krovu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Dvere sú hladké plné. Vráta sú oceľové posuvné. Zo strany rampy sú v každom druhom module roletové plechové vráta. Okná sú jednoduché oceľové. Podlahy sú betónové s dilatovaným cementovým poterom. Objekt nemá riešené rozvody vykurovania, zdravotníckej a zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 0534.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/117, 2730/113, 2730/110, 2730/106, 2730/104, 2730/101, 2730/97, 2730/92, 2730/10, 2730/84, 2730/78.

**všade
blízko**

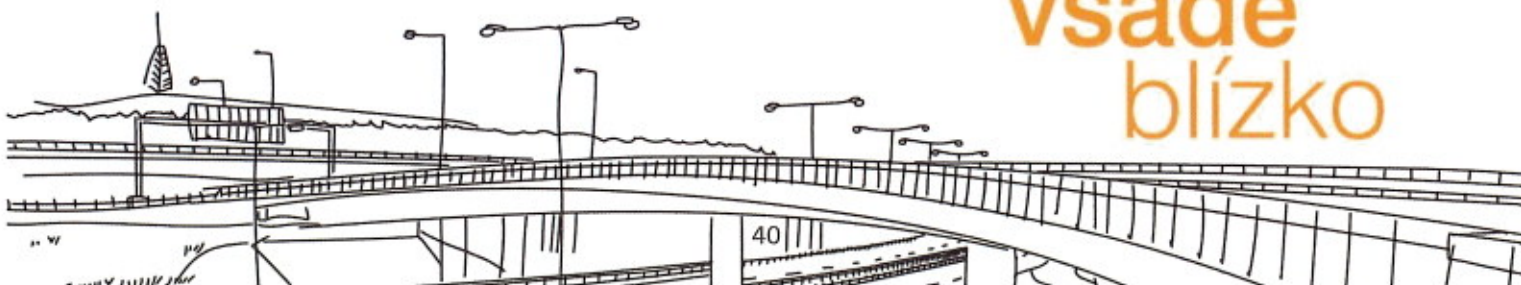



Obrázok 105. Zadná časť skladu.



Obrázok 104. Pohľad z bočnej strany skladu.




Obrázok 107. Sklad predná strana.



Obrázok 106. Exteriér skladu.

**všade
blízko**

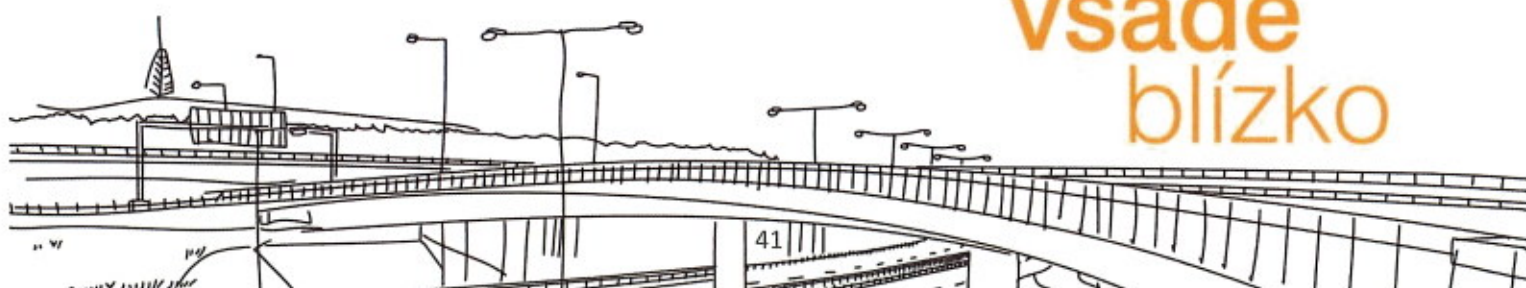

Budova I – sklad materiálu

Dispozičné riešenie

- Budova je riešená ako konštrukčný dvojtrakt v priečnom smere. V pozdĺžnom smere má budova modul priečných rámov 18x4,5 m. V strednom module pri hlavnom vstupe dvojramenné schodište, nákladný výťah a základné sociálne zázemie pod schodmi.

Základy sú monolitické železobetónové pätkové v kombinácii s pásovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nosný systém je tvorený monolitickým železobetónovým skeletom. Obvodový plášť tvorí výplňové murivo. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové rebrové. Nad rampou je predĺžená rímsa monolitického rebrového stropu. Plochá strecha je riešená ako jednoplášťová. Krytina na plochej streche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Schody sú železobetónové monolitické s povrchom z cementového poteru. Vnútorné dvere sú drevené rámové. Vráta sú oceľové otváracie, vráta z rampy sú plechové roletové v každom druhom module. Okná sú veľkoplošné jednoduché oceľové. Podlahy sú drevené z paluboviek. Vykurovanie nie je riešené. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu. V sociálnych zariadeniach sú základné rozvody zdravotníckej pre WC, sprchu a umývadlo.

- Inventúrne číslo: 0535.
- Začiatok užívania: 1937.
- Stavba na parcele číslo: 2730/100, 2730/95, 2730/90, 2730/9, 2730/82, 2730/80.




Obrázok 109. Sklad materiálu pohľad z bočnej strany.



Obrázok 108. Sklad materiálu predná strana.

**všade
blízko**

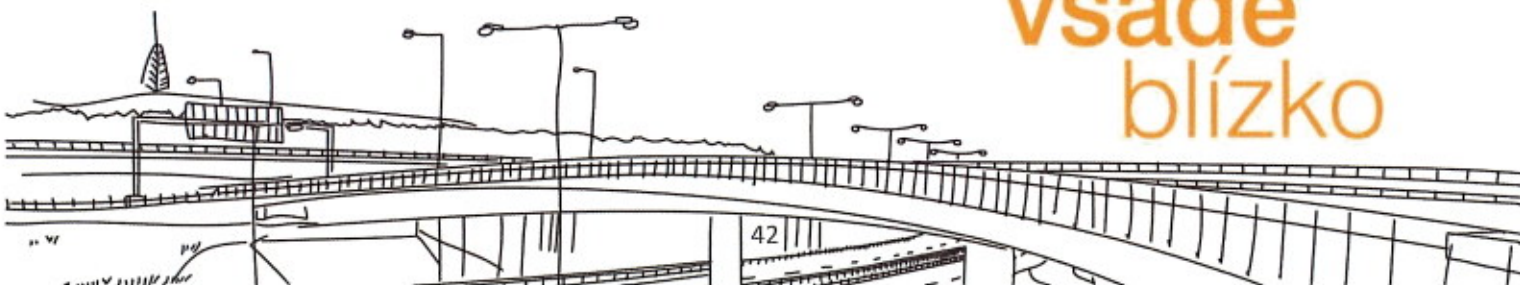

Budova XXIX – skladová hala

Dispozičné riešenie

- Jednoloďová hala s modulovou osnovou nosného systému 1 x 30 m v priečnom smere a 12 x 5 m v pozdĺžnom smere.

Základy sú monolitické betónové päťkové v kombinácii s pásovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti a tepelná izolácia nie sú riešené. Nosný systém je tvorený oceľovou konštrukciou s obvodovým plášťom trapézového plechu bez zateplenia. Zastrešenie bez krytiny je tvorené oceľovými priehradovými väzníkmi. Strešný plášť je riešený ako nezateplený. Krytina na streche je z trapézových plechov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných a vonkajších povrchov tvoria nátery. Vráta sú plastové priemyselné roletové s elektrickým ovládaním. Okná sú plastové s vákuovým zasklením. Podlaha tvorená železobetónovou monolitickou doskou je hodnotená samostatne. Elektroinštalácia je len svetelná vrátane bleskozvodu.

- Inventúrne číslo: 1370.
- Začiatok užívania: 2009.
- Stavba na parcele číslo: 2730/340.




Obrázok 116. Skladová hala pohľad z prednej strany.



Obrázok 117. Skladová hala exteriér.

**všade
blízko**

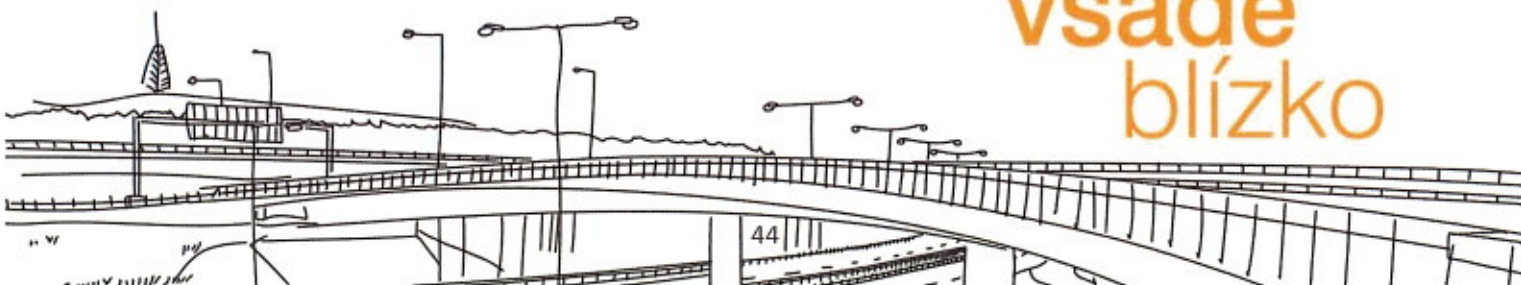

Sociálne zariadenie (unimo bunky)

Dispozičné riešenie

- Kancelárie, šatne a umývarka.

Konštrukčne sa jedná o priestorové prenosné unimo bunky s oceľovou kostrou a drevným opláštením s tepelnou izoláciou. Bunky sú osadené na betónovej doske. Nad bunkami je nízky pultový krov s krytinou z vlnitého plechu. Klampiarske konštrukcie sú kompletne z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú čiastočne upravené dreveným obkladom. Vstupné dvere sú latkové, okná sú zdvojené. Podlahy sú z PVC. V prvej bunke sú základné rozvody zdravotníckej siete, umývadla a WC. Vykurovanie je akumuláčnymi elektrickými kachľami. Elektroinštalácia je kompletná svetelná aj motorická.

- Začiatok užívania: 1975.
- Stavba na parcele číslo: 2730/19.




Obrázok 119. Sociálne zariadenie predná strana.



Obrázok 118. Sociálne zariadenie zadná strana.

**všade
blízko**

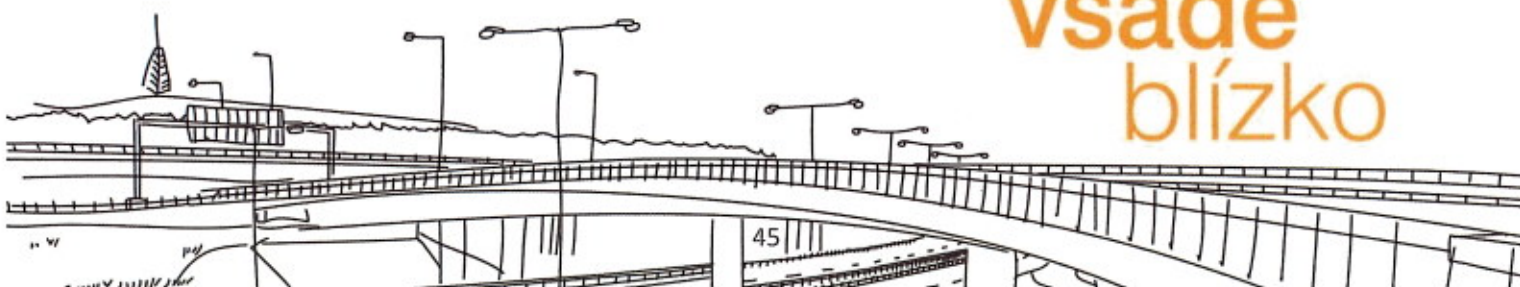

Sklad

Dispozičné riešenie

- Jednoloďová prízemná hala, jeden vnútorne nerozdelený skladový priestor.

Základy sú monolitické betónové pätkové. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nosný systém je tvorený z ocelových stĺpov z valcovaných profilov vrátane prievlakov s obvodovým plášťom z trapézového plechu bez zateplenia. Zastrešenie bez krytiny je tvorené oceľovými priehradovými väzníkmi bez stropnej konštrukcie a aj bez zveseného podhľadu. Krytina je z trapézových pozinkovaných plechov. Úpravy vnútorných povrchov tvoria nátery oceľovej konštrukcie. Vráta sú oceľové otváracie. Podlahu skladu tvorí asfaltová spevnená plocha nádvoria. Elektroinštalácia ani bleskozvod nie sú riešené.

- Začiatok užívania: 1975.



Obrázok 122. Sklad pohľad z bočnej strany.



Obrázok 121. Sklad pohľad z bočnej strany.



Obrázok 120. Sklad pohľad z bočnej strany.

všade
blízko

